

Copyright VW AG

Руководство по технике сервиса (HST)

VIN:	Модельный год: 2020
Код модели: NU744Z	Описание модели: KAROQ STY TD140/2.0A7A
Обозн.двигателя: DFHA	Идентификатор КП: UAH
Номерной знак:	Обозн.глав.передачи:
Имя пользователя: erwin	Фамилия мастера-консультанта:

Базовый фильтр для описания автомобиля

Марка	Модельный год	Модель	ОДВ	ОКП	ОГП
C	2020	NU% - Karoq	%	%	%

Сводка TPIУчётный №: **2051499/3**

Низкочастотный писк задних тормозов

Дата разрешения публикации: 06.03.2019

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Номер редакции TPI	Содержание/вид обновления
2051499/3	Изменение указаний по расчётам
<p>Примечание: Содержание данной таблицы не изменяется, поскольку следующая редакция сводится исключительно к изменению данных в заголовке сводки TPI.</p>	

Описание неисправности клиентом:

- Скрипящие звуки при торможении в области задней оси.

Заключение станции:

- Заявленная клиентом неисправность воспроизводится.
- Звуки имеют частоту около 300 Гц и могут быть однозначно отнесены к тормозной системе.

Техническое обоснование


Дефекты тормозных колодок задних колёс.

Примечание: Для однозначной идентификации неисправности использовать аудиофайл в приложении.
--

Решение в условиях производства**Решение в условиях сервиса**В случае рекламации клиента и после подтверждения неисправности действовать следующим образом:

- Замену тормозных колодок на задней оси выполнять только в случае, если при нажатии на педаль тормоза возникают шумы, соответствующие приложенной аудиозаписи.

- Использовать тормозные колодки с номером детали **5Q0 698 451 J** в соответствии с указаниями руководства по ремонту.
- Убедиться, что на тормозных дисках отсутствуют загрязнения, которые могут привести к загрязнению новых тормозных колодок.

	<p>Примечание:</p> <p>Замена тормозных колодок не обоснована, если имеет место нормальный износ или неправильное использование, так как в этих случаях отсутствуют дефекты, связанные с продуктом.</p>
--	--

Указания по расчётам


Коренной идентификатор/вид повреждения:

4638/T020

Рабочая позиция:



0150 0000 – Единицы времени (ZE) по протоколу диагностики

4638 2050 - Единицы времени (ZE) согласно актуальному каталогу рабочих позиций

	<p>Примечание:</p> <p><i>Для настоящей сводки TPI могут иметься пакеты для соответствующих VIN в Каталоге пакетов* в категории «Пакеты TPI». В отдельных случаях в силу технических предпосылок может потребоваться выбор подходящего пакета из многих.</i></p> <p><i>*Предпосылкой является доступность PPS Online (Paketpreissystem Online) на вашем рынке.</i></p>
--	--

Указания по оригинальным запчастям

№ оригинальной детали	Описание	шт.
5Q0-698-451-J	Комплект тормозных колодок	1

	<p>Номера оригинальных деталей и их признаки идентификации, указанные в настоящей сводке, соответствуют времени опубликования данного документа. Заказывать соответствующие заменители этих оригинальных деталей в соответствии с постоянным обновлением ЕТКА.</p> <p>В этом случае действуют актуальные номера оригинальных деталей и их признаки идентификации, указанные в ЕТКА!</p>
	<p>Перед началом ремонта всегда проверять возможность заказа запасных частей.</p>